



REBAIXO TIPO - VEÍCULOS


Brasílio de Moura Leite			
descrição	un.	qtd	
demolição de calçada em concreto	m²	28,52	
demolição de meio-fio	m	236,00	
entulho	m³	31,72	
pavimentação em bloco de concreto tipo paver 6cm	m²	623,05	
pavimentação em bloco de concreto tipo paver 8cm	m²	0,00	
piso tátil tipo alerta	m²	4,32	
piso tátil tipo direcional	m²	27,92	
meio-fio de concreto pré-fabricado	m	236,00	
grama	m²	266,09	
cordão de concreto pré-fabricado	m	352,26	
área de bloco de concreto existente (reaproveitamento)	m²	0,00	
rebaixos em concreto	m²	17,88	

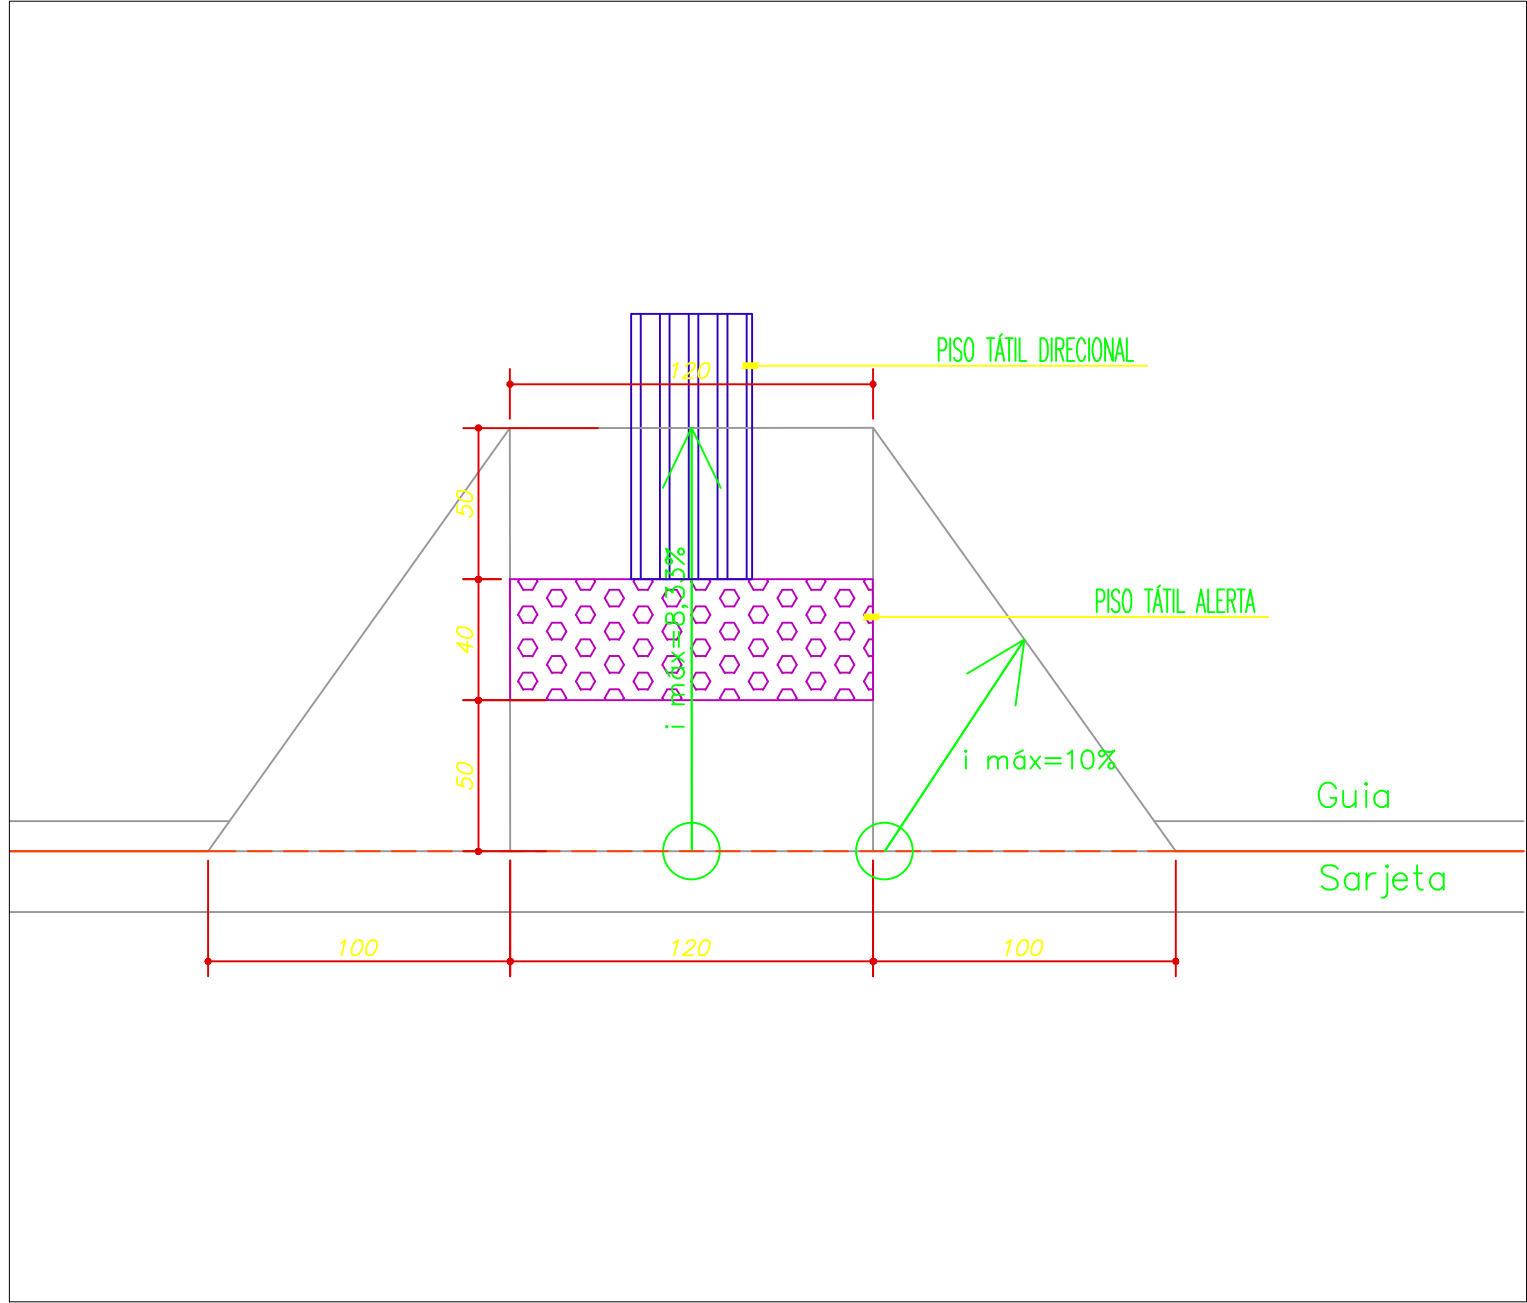

REBAIXO TIPO 01
esc. 1:25

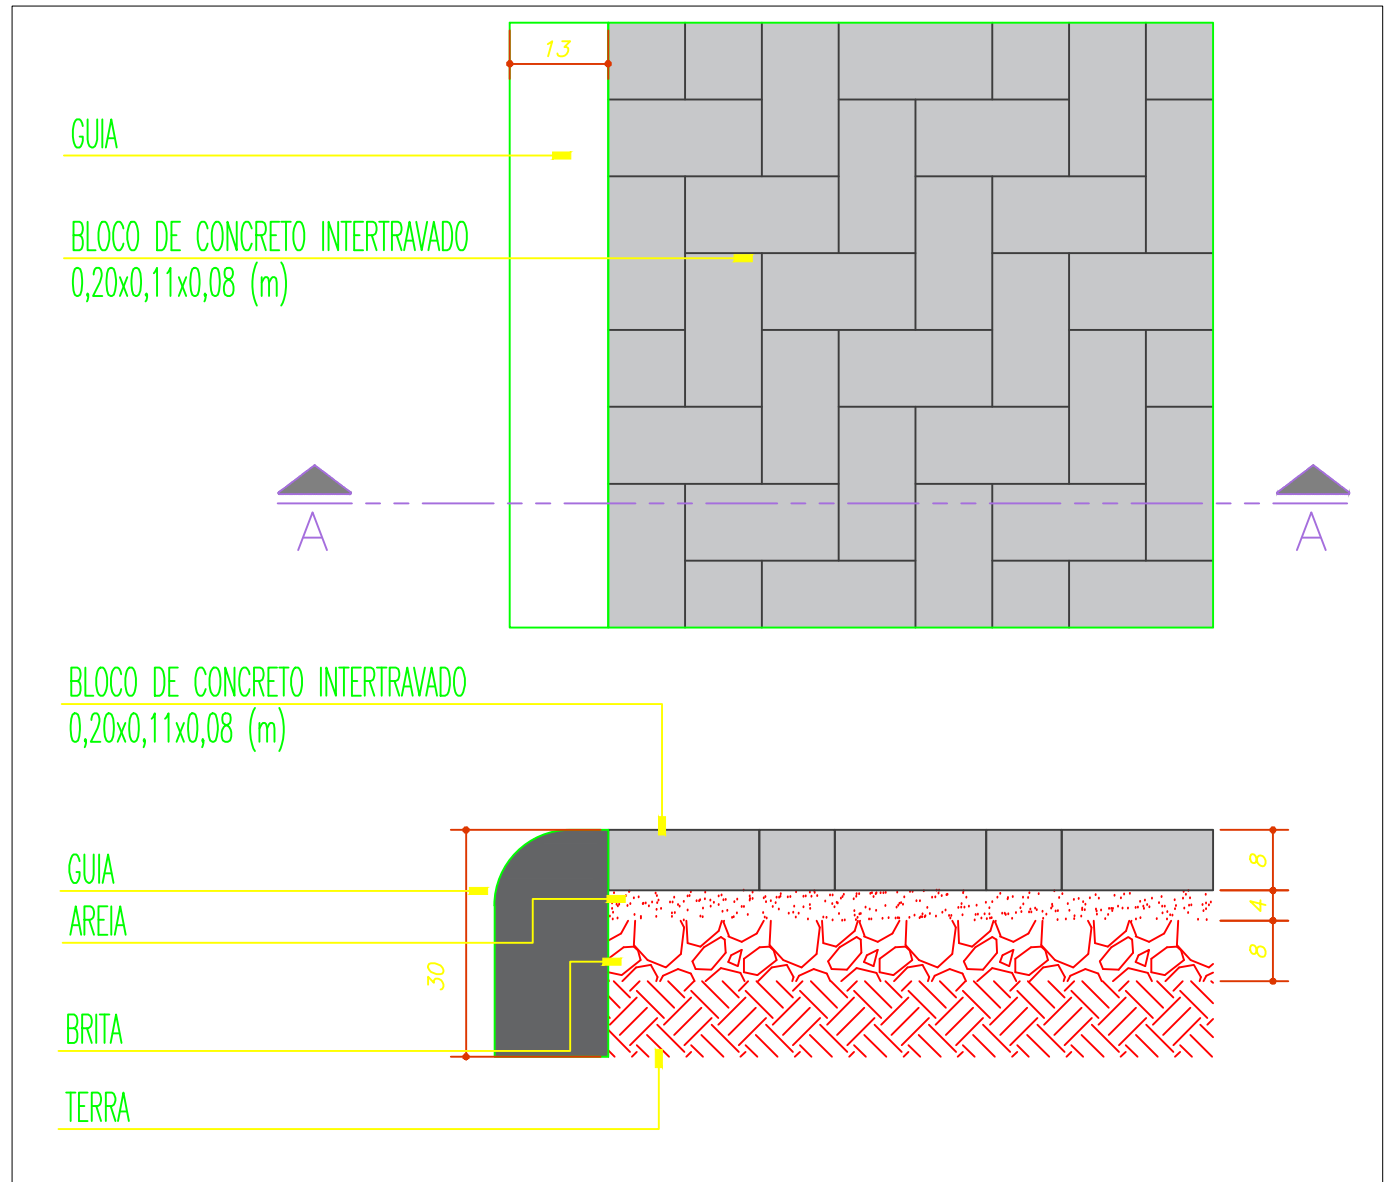

DETALHE - ASSENTAMENTO DO PISO
esc. 1:10

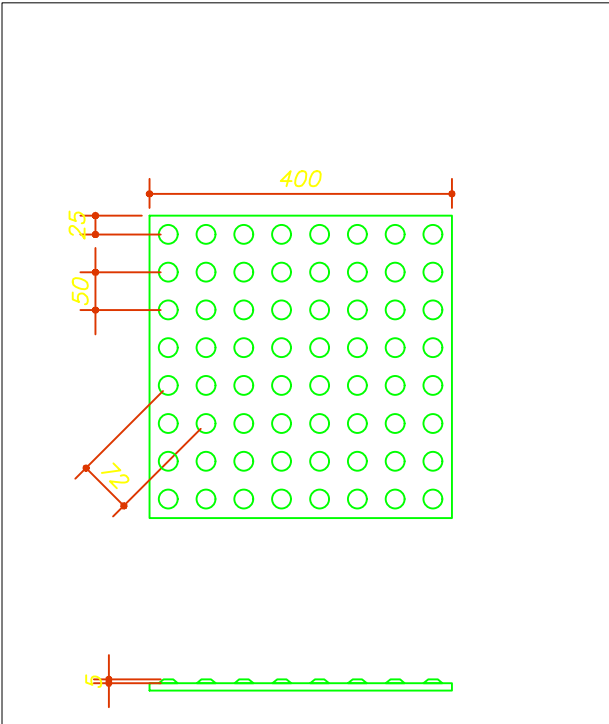


DETALHE - PISO ALERTA
esc. 1:10

LEGENDA

- Placa de sinalização existente
- Poste padrão de concreto
- Boca de lobo existente
- Semáforo
- Tampas – infraestrutura existente
- Piso tátil – alerta
- Piso tátil – direcional
- Acesso de veículos
- Move item
- Guia em concreto
- Cordão em concreto
- Guia rebaixada
- Itens a demolir

MAPA CHAVE

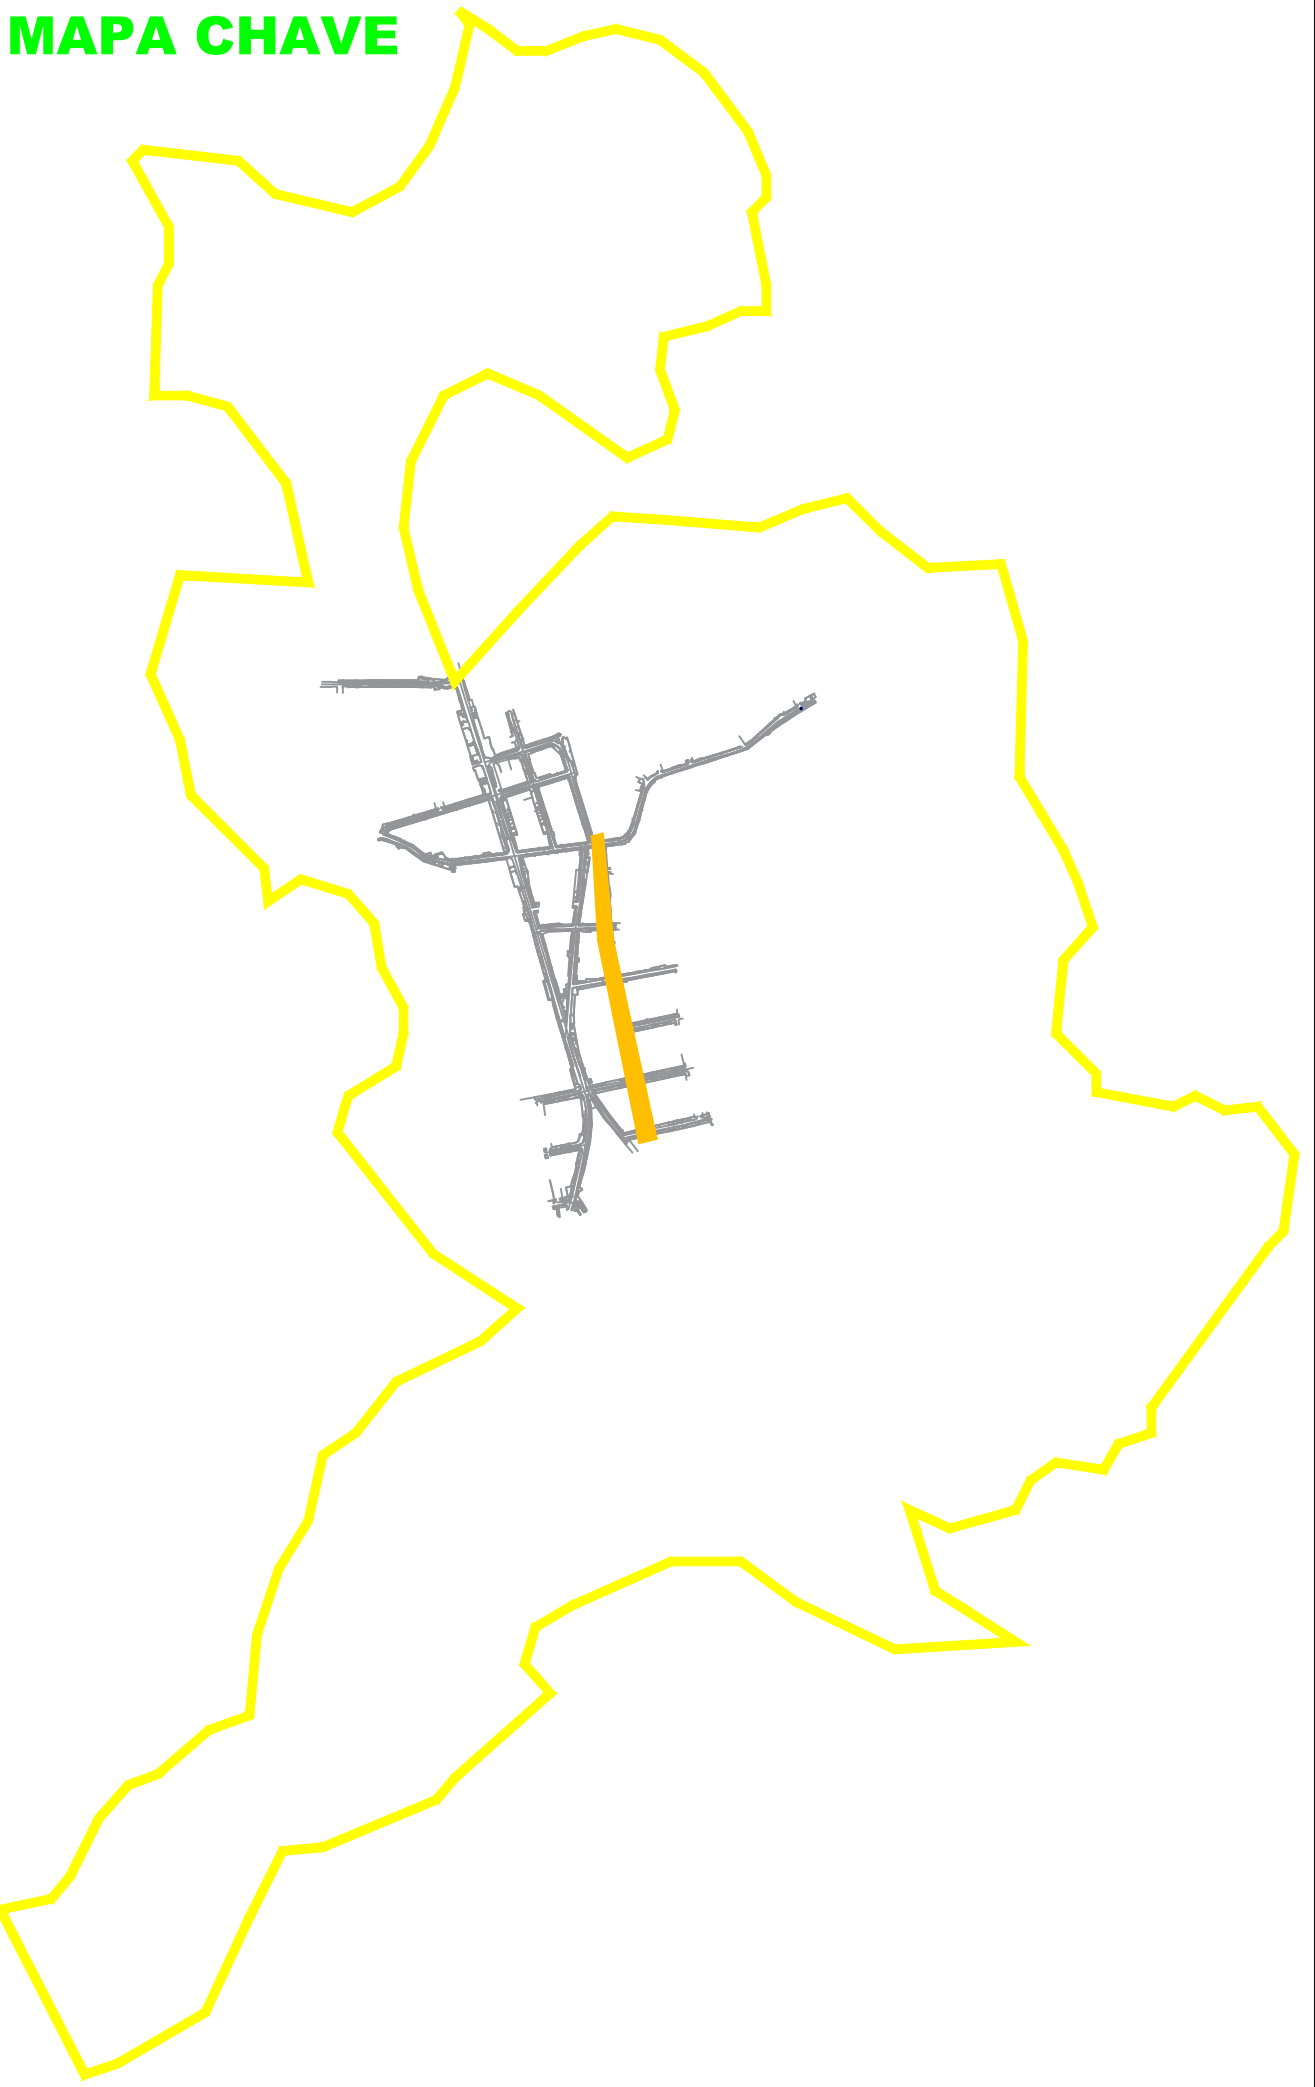

projeto	contrato	prancha nº
Requalificação das calçadas	nº 88/2019	1/1
Rua Brasílio de Moura Leite		
equipe técnica		
coordenador	arquiteto	contratante
Ana Zambelli, Angela Marschall, Daniela Lopes	Daniela Lopes	Município de Maracaju do Sul - PR
escalas	data	responsável
1:100	agosto/2020	A113812-0
Projeto de Urbanização - 2020		
Prefeito Florestano Alberti Jr. - Gestão 2016/2020		